




SCHEMA DI MONTAGGIO TABELLA PORTATE CERTIFICAZIONI

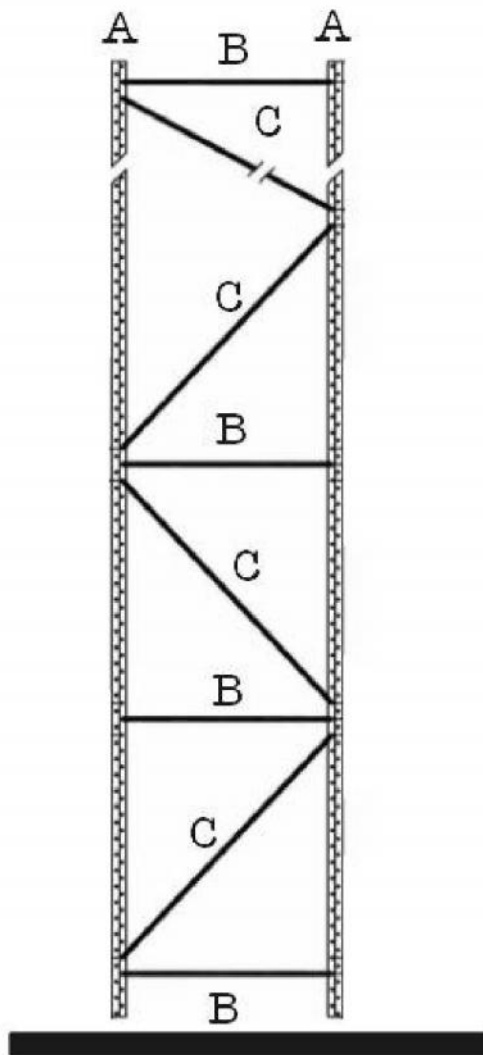

Montaggio della spalla


Materiale necessario
 2 chiavi inglesi da 10 mm.
 1 chiave brugola da 5 mm
 1 martello (meglio di gomma)

Istruzioni

Posare a terra i 2 montanti (A).
 Assicurarsi che siano allineati. E' utile usare una parete
 come appoggio, o il filo di una piastrella come riferimento.

Montaggio dei piedini

Montare i piedini con la parte più lunga verso l'interno. Se i
 fori non coincidono, stai montando i piedini nella parte alta
 e non alla base dello scaffale. Gira i montanti.



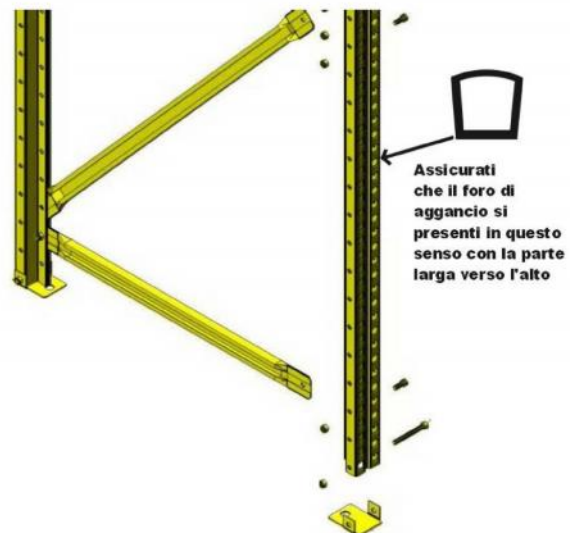


Inserire i traversi (B) in prossimità dei fori indicati nello
 schema del vostro modello. Inserire vite e bullone senza
 stringere.

Posiziona le diagonali (C) in corrispondenza dei fori
 indicati nella scheda del vostro modello..

Se i montanti sono correttamente allineati non avrai
 problemi a fissare le diagonali nel foro corretto. Se
 posizioni le diagonali in un foro sbagliato, la spalla sarà
 irregolare.

Ora, stringi tutte le viti, spalla è pronta.

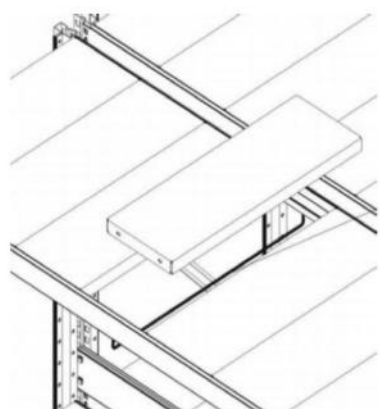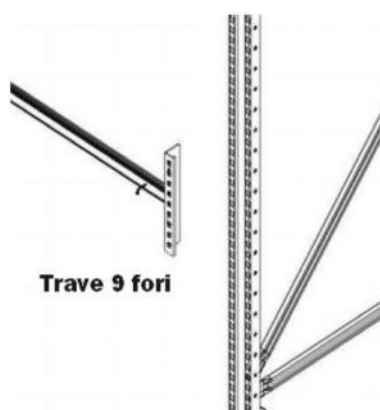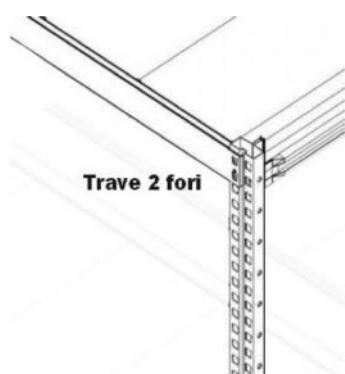

Montaggio dei correnti o travi.

Questa operazione richiede 2 persone

1- Posizionare la prima spalla contro una parete.

2 - Posizionare il corrente all'altezza desiderata. Questi non avrà problemi ad incastrarsi se verrà appoggiato in maniera corretta, perfettamente allineato. Per questo sono necessarie 2 persone.

3 - Una volta incastrato, è utile aiutarsi con un martello leggero per farlo aderire in profondità alla sua sede.

4 - Inserire la spina di sicurezza in dotazione all'interno del foro rotondo presente nel connettore.

Se il foro non è accessibile il corrente non è correttamente inserito. Probabilmente deve essere ancora forzato nella sua sede.

Con la spina inserita il corrente non si potrà più staccare dalla spalla.



5 - Avvicinate l'altra spalla e agganciate il corrente, facendo attenzione a posizionarlo alla stessa altezza.

Inserite la spina di sicurezza.


Montaggio dei pianetti.

I pianetti alloggiavano nella sede ottenuta dalle 2 travi sagomate. Vengono posizionati ad appoggio, partendo dalle estremità. L'ultimo pianetto richiederà una certa attenzione. Se non entra accertatevi di aver ben posizionato i pianetti alle estremità. L'ingresso forzato dell'ultimo pianetto garantisce solidità al piano.

PORTATA DELLE SPALLE

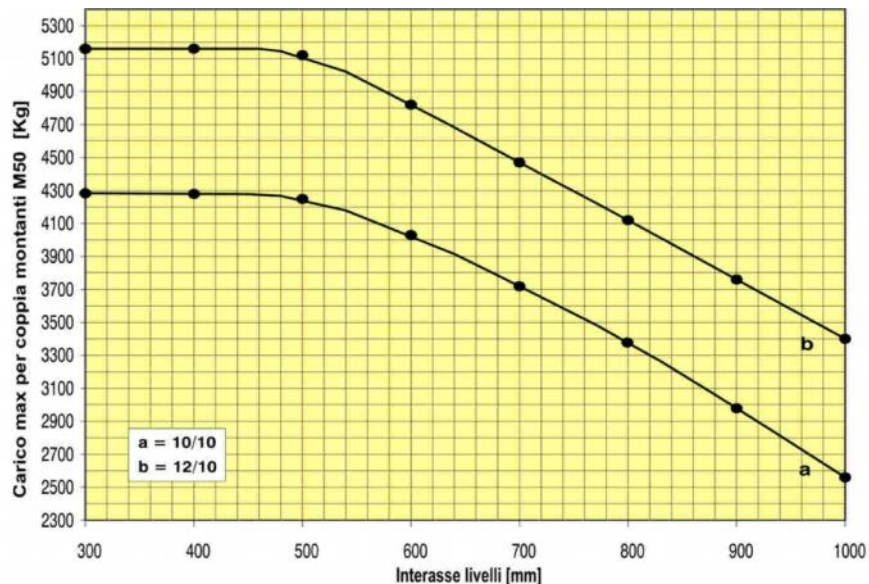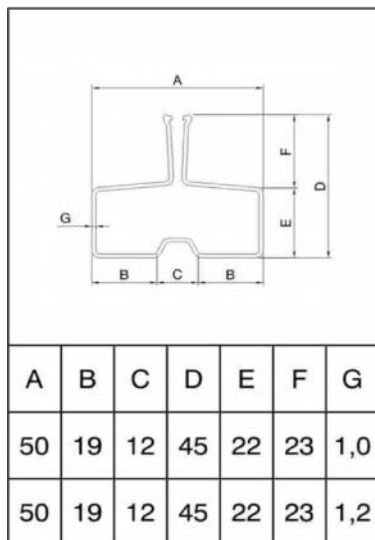


PORTATA DELLE TRAVI PORTARIPIANI

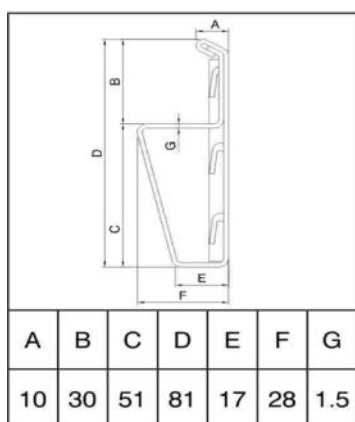


PORTATA PER COPPIA CORRENTI [Kg c.u.d]									
TIPO	LUNGHEZZA [mm]								
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
C70	1000	1000	930	840	750	660	600	540	480




PORTATA PIANETTI

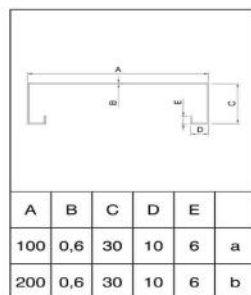

PORTATA MASSIMA DI UN PIANETTO IN 6/10 [Kg c.u.d]							
LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]						
	400	500	600	700	800	1000	1200
100	100	100	100	90	80	70	55
200	100	100	100	90	80	70	55

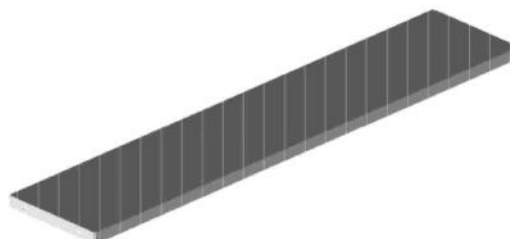

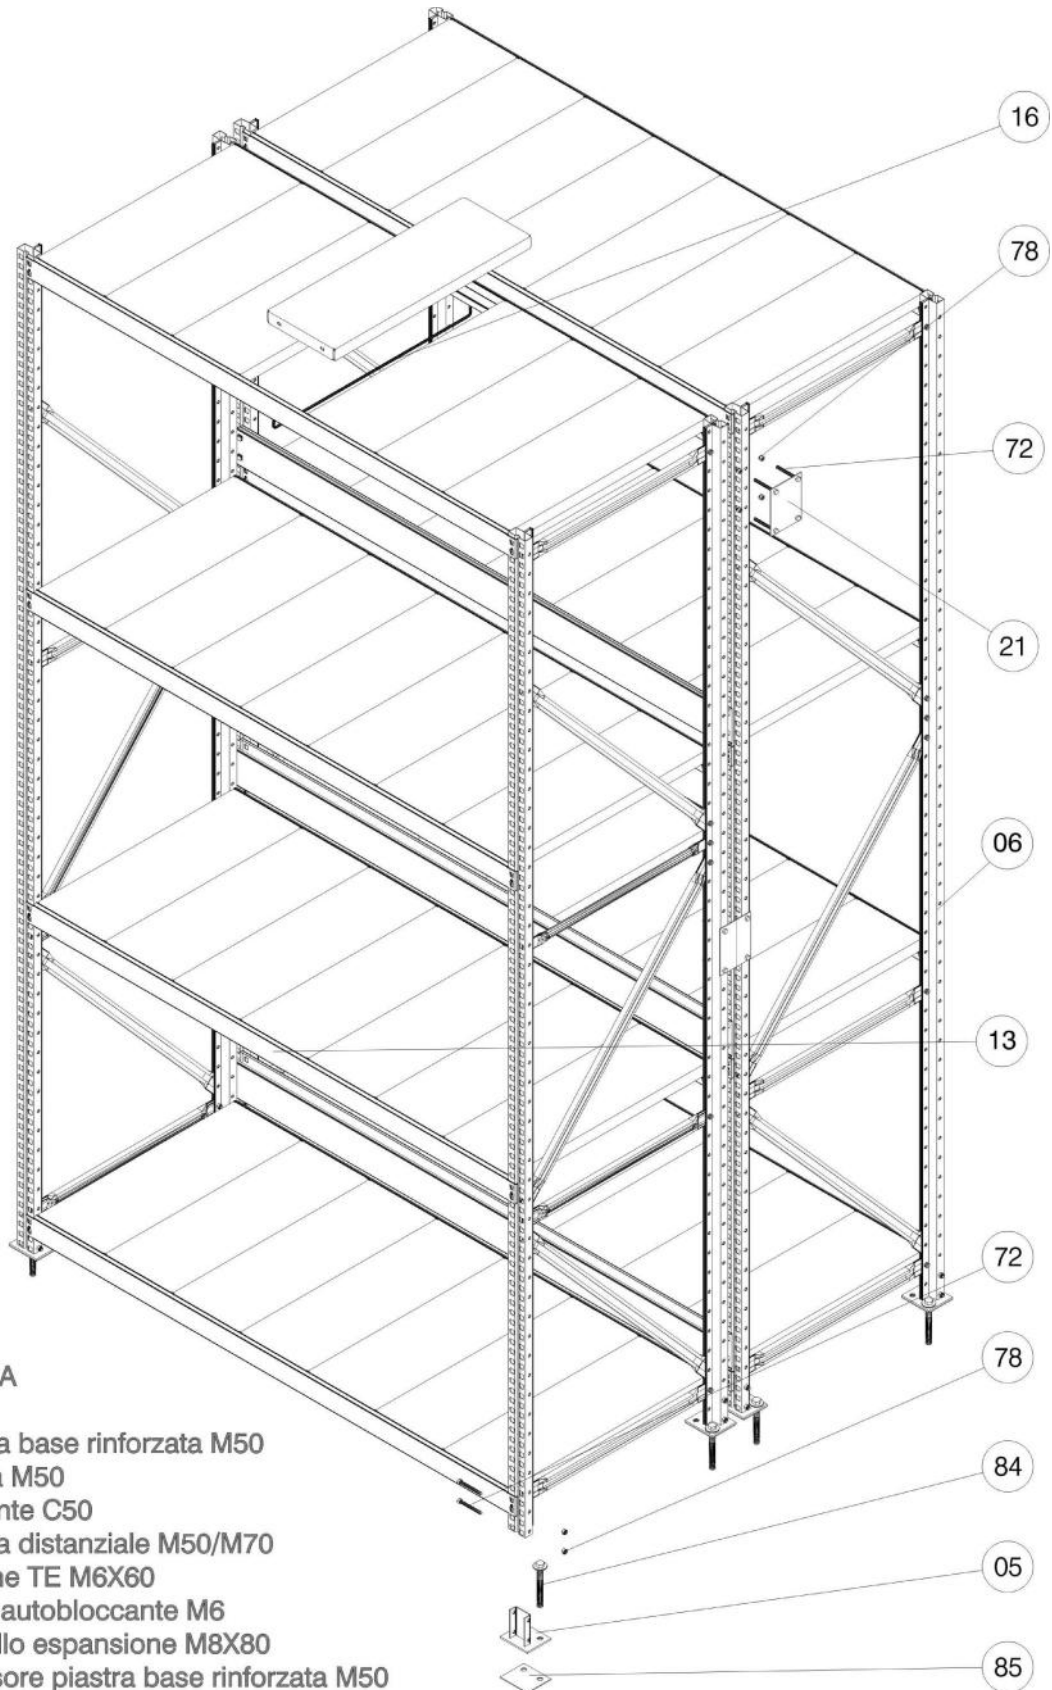

LEGENDA

- 05 Piastra base rinforzata M50
- 06 Spalla M50
- 13 Corrente C50
- 21 Piastra distanziale M50/M70
- 72 Bullone TE M6X60
- 78 Dado autobloccante M6
- 84 Tassello espansione M8X80
- 85 Spessore piastra base rinforzata M50

Number/Numero	0476-CPR-0493	Replaces/Sostituisce	/
Issued/Emesso	11-12-2017	First edition/Prima edizione	11-12-2017
Contract n./Contratto n.	CPR 493	Rep. number/numero report	CPR493_270917 M120
		Page/Pagina	2 / 2

This certificate is applied to the following construction products: *Questo certificato si applica ai seguenti prodotti da costruzione:*

PRODUCTS / Steel structural components / *Elementi strutturali in acciaio*
PRODOTTO:

SPECIFICATION / SPECIFICHE:

Applicable Execution class and implemented level for the management system in welding / Classell di Esecuzione Applicabile/ e livello del sistema di gestione per la qualità in saldatura adottato (see EN 1090-2 and/or EN 1090-3 § 4.1.2 and 7.1, and Annex B):

<input type="checkbox"/> EXC 1	<input checked="" type="checkbox"/> EXC 2	<input type="checkbox"/> EXC 3	<input type="checkbox"/> EXC 4
<input type="checkbox"/> ISO 3834-4	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 3834-3	<input type="checkbox"/> ISO 3834-2	<input type="checkbox"/> ISO 3834-2

Applicable method for declaration of properties of structural components / Metodo per la dichiarazione delle proprietà dei componenti strutturali (see EN 1090-1 Annex A and Annex ZA):

PPCS / <i>Progettazione Esterna</i>	MPCS / <i>Progettazione Interna</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Method / Metodo 3a	<input type="checkbox"/> Method / Metodo 1	<input checked="" type="checkbox"/> Method / Metodo 2	<input checked="" type="checkbox"/> Method / Metodo 3b

Range of application / Campo di applicazione

Processes according to EN ISO 4063 / <i>Processi in accordo alla EN ISO 4063</i>	Materials according to ISO/TR15608 / <i>Materiali in accordo alla CEN ISO/TR 15608</i>	Thickness / <i>Spessori (mm)</i>	Diameter / <i>Diametri (mm)</i>	Remarks / <i>Nota</i>
135	Included / <i>Fino al 1.2</i>	3 + 12	≥30	FW sl
135	Included / <i>Fino al 1.2</i>	3 + 10	-	FW ml
		3 + 10	-	BW sl

Welding coordinator / Coordinatore della saldatura


Andrea Bortolami (Internal staff / *Interno*) Level / *di liv.* B – Born / *Nato il* 04-10-1962

Notes / *Note:*

/

This certificate was first issued on 11-12-2017 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP

Questo certificato è stato emesso come prima edizione il 11-12-2017 e rimarrà valido fino a quando la norma armonizzata, il prodotto da costruzione e

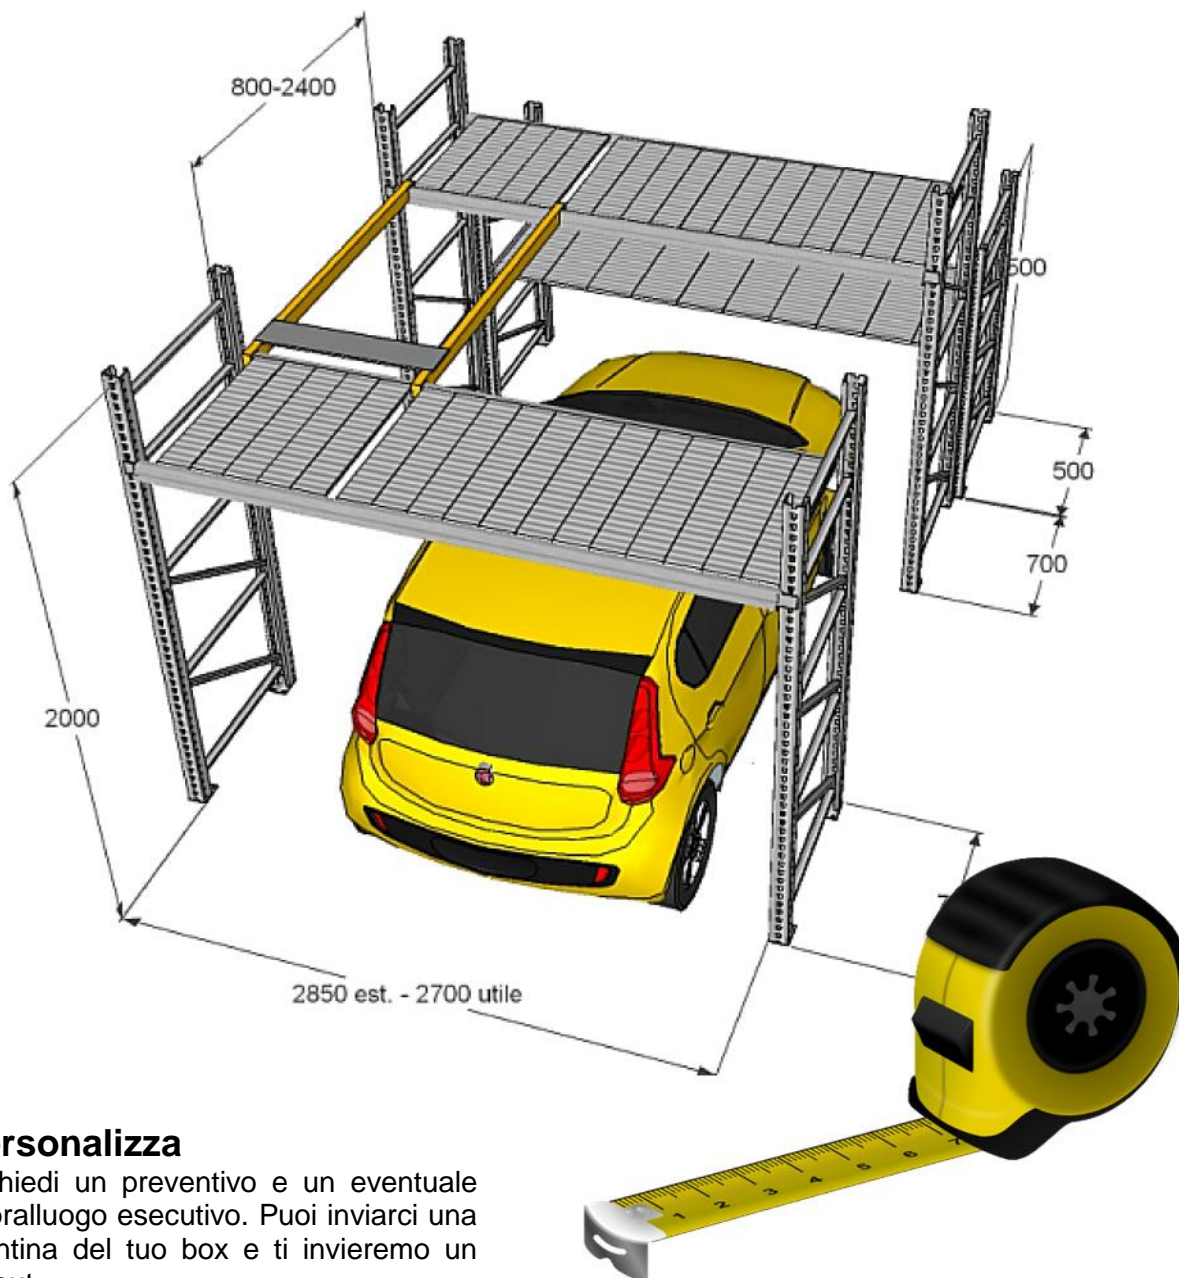

Personalizza

Richiedi un preventivo e un eventuale sopralluogo esecutivo. Puoi inviarci una piantina del tuo box e ti invieremo un layout.



Scaffalando
Storage solutions

Ocm italia 20081 Abbiategrasso MI
Scaffalando.com